



Valsts darba  
inspekcija


# **Nelaiimes gadījumi darbā, kuri notikuši ar darba aprīkojumu**

2017. gada 27. decembris, Rīga



Valsts darba  
inspekcija

# Darbā notikušo nelaimes gadījumu darbā dinamika (2013. gads – 2017. gads)

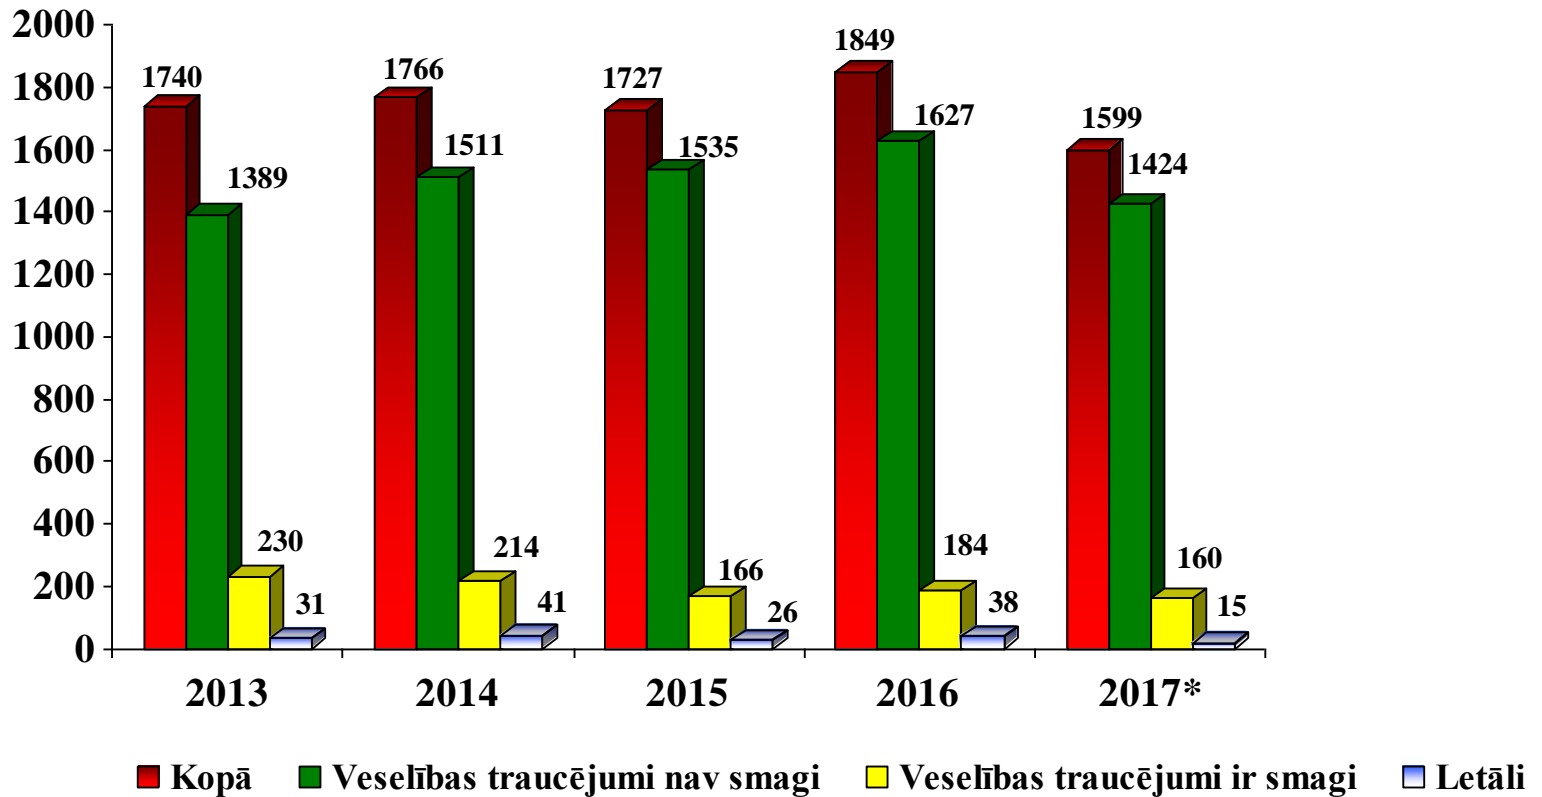

\* Par 2017. gadu grafikā norādīti operatīvie dati



Valsts darba  
inspekcija

# Apturēt iekārtu vai izmest?





Valsts darba  
inspekcija

# Droši?





Valsts darba  
inspekcija

# Droši...?





Valsts darba  
inspekcija

# Nelaiemes gadījumi ar darba aprīkojumu (1)





Valsts darba  
inspekcija

## Nelaiemes gadījumi ar darba aprīkojumu (2)

Cietušajam tika dots uzdevums kukurūzas laukā ar pašgājēju plāvēju – smalcinātāju plaut kukurūzu. Kukurūza sasmalcinātā veidā no plāvēja pa regulējamu izpūtes cauruli tika izpūsta blakus braucošā traktora piekabē. Pāri kukurūzas laukam ierīkota 20 kV gaisvadu elektrolīnija. Darba gaitā plāvējam aizsitās kukurūzas griezējasmeņi. Cietušais padeva plāvēju atpakaļgaitā, lai to iztīrītu. Tajā brīdī cietušā kolēģis ar traktoru pabrauca kādu gabalu nost no plāvēja un apstājās. Viņš ieraudzīja, ka cietušais guļ uz lauka blakus kombainam. Kombaina priekšējā daļa un aizmugurējā kreisā riepa dzirksteļoja un dega. Plāvēja izpūtes caurule bija pieskārusies pie 20 kV gaisvadu elektrolīnijas apakšējā vada. Mehanizators, kurš vadīja kombainu, gāja bojā.

Bojā gājušā vecums – 27 gadi un darba stāžs – 4 mēneši.

Cēlonis:

- nepietiekama darbinieka apmācība un instruktāža darba vietā darbam ar pašgājēju plāvēju – smalcinātāju.
- Aizsargjoslu likuma neievērošana (45.p.)

## 2015. gadā notikušais letālais nelaimes gadījums



Valsts darba  
inspekcija

Traktortehnikas vadītājs palūdza cietušajam, savā prombūtnes laikā, veikt vizuālu traktora apskati, pārbaudīt motoreļļas līmeni un ūdens pietiekamību dzesēšanas sistēmā. Kad palīgstrādnieks bija beidzis veikt savus pienākumus, viņš devās izpildīt lūgumu. Pēc kāda laika cits darba biedrs ievēroja, ka 20 metru attālumā no grants ieguves kuģa, cietušais vadīja traktoru smilts-grants karjeras 10 metrus augstās ūdenstilpnes krasta malā. Kolēģis redzēja, ka pietuvojoties karjera ūdenstilpnes malai cietušā vadītais traktors, uz brīdi pārtrauca kustību un tad sākās krasta grunts nogruvums. Krasta nogruvuma rezultātā traktors kopā ar vadītāju ieslīdēja 6 līdz 8 metri dziļajā karjera ūdenstilpnē. Ūdenstilpnē iekritušais traktors pazuda zem karjera ūdenskrātuves ūdens, savukārt bojā gājušais tanī brīdī neuzpeldēja. Viņš tika atrasts un izcelts no ūdenstilpnes tikai pēc 2 dienām.

Cietušās vecums – 22 gadi, darba stāžs amatā – 5 mēneši

Nelaiimes gadījuma cēloņi:

Uzraudzības un kontroles trūkums darba aizsardzībā no darba devēja puses.





## 2015. gadā notikušais smagais nelaiemes gadījums




Valsts darba  
inspekcija

Cietušais kokapstrādes operators strādāja pie iekārtas, kur no kreisajā pusē esošās iekārtas konveijera lentas viņam bija jāņem koka dēļīši un jānovieto uz priekšā esošās iekārtas metāla ķēžu konveijera lentas. Iekārtas metāla ķēžu konveijera lenta dēļīšus pārvietoja aiz metāla aizkariem, kur esošās zāgripas nozāgēja dēļīšu galus.

Iekārtā pie zāgripām ieķērās dēļa gals, bet darbinieks, neizslēdzot iekārtu, aizlika labo roku aiz metāla aizkariem, lai izvilkto iesprūdušo dēļa galu. Tad pēkšņi iekārtas zāgripa ierāva dēļa galu, kuru turēja cietušais un nozāgēja viņam labās rokas pirkstus un pārzāgēja plaukstu.

Cietušās vecums – 18 gadi, darba stāžs amatā – nepilns mēnesis

Nelaiemes gadījuma cēloņi: Nav ievēroti darba drošības noteikumi un instrukcijas, jo cietušais nav ievērojis darba aizsardzības instrukcijā minēto un strādājis alkohola reibumā.

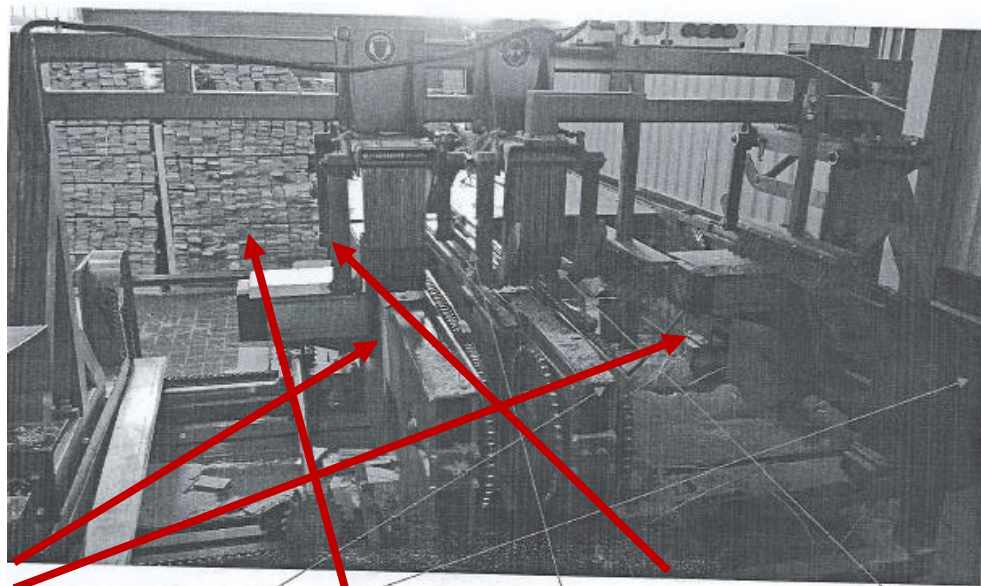

Vietas, kur uz  
iekārtas tiek  
novietoti dēļa gali.

Vieta, kur atrodas  
zāgripa

Metāla aizkari, kas  
ir priekšā zāgripai.



Valsts darba  
inspekcija

## 2011. gadā AS „Liepājas metalurģis” notikušais letālais nelaimes gadījums


AS „Liepājas metalurģis” tērauda ražotnes rekonstrukcijas laikā (metāla konstrukciju montāžas darbi dūmgāzu attīrīšanas iekārtām) bojā gāja Rumānijas uzņēmuma „Rebel S.I.R. Company S.R.L.” darbinieks, kurš atradās teleskopiskajā hidropacelājā (bīstamā iekārta). Tam apgāzoties, darbinieks nokrita no apmēram 10 m augstuma un gāja bojā.

Darba stāžs – 2 gadi, bojā gājušā vecums – 38 gadi.

### **Nelaiemes gadījuma cēloni:**

**Cēloņi saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra atzinumu:**

1. Pacelājs tika novietots uz nelīdzenas, nenoblietētas un nevienādas grunts un tika pagriezts visnestabilākajā stāvoklī.
2. Pacelāja atbalsta laukums bija nepietiekams, jo netika izbīdīti atbalstriteņi līdz nepieciešamajam stāvoklim.

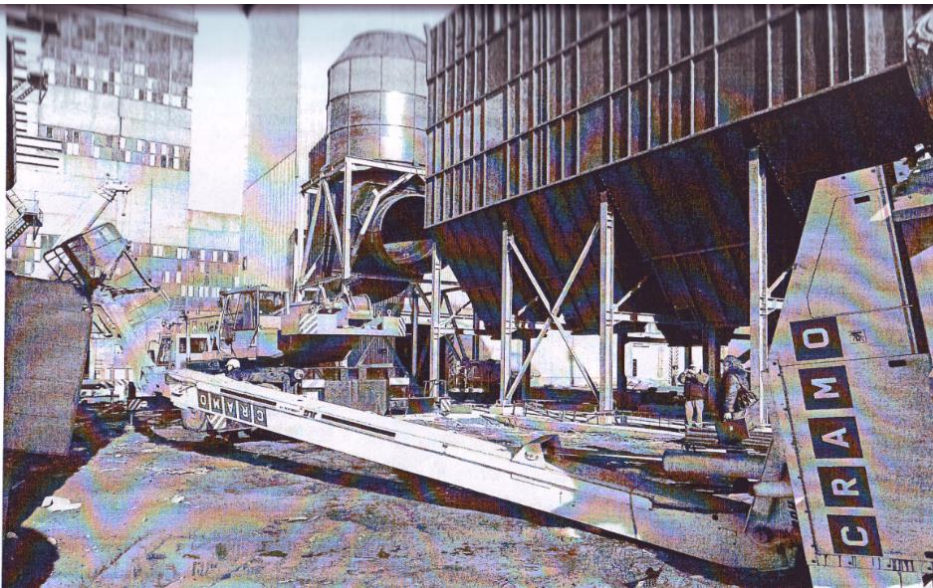



Valsts darba  
inspekcija

## Kurzemes RVDI brīdinājums par apturēšanu-Rokas šķērszāģis, kura rotējošajai daļai - ripzāģim - nav aizsarga (1)



**PIRMS...**



**PĒC...**



Valsts darba  
inspekcija

## Kurzemes RVDI brīdinājums par apturēšanu-Rokas šķērszāģis, kura rotējošajai daļai -ripzāģim - nav aizsarga (2)



**PIRMS...**



**PĒC...**



Valsts darba  
inspekcija

# Rīgas RVDI brīdinājums par apturēšanu- Zāģa griešanas ripai nav uzlikts aizsargmehānisms





Valsts darba  
inspekcija

## Rīgas RVDI brīdinājums par apturēšanu-Ripzāģis dēļu nomaļu apzāģēšanai nav aprīkots ar atbilstošu aizsargnožogojumu





Valsts darba  
inspekcija

# Droši?





Valsts darba  
inspekcija

# Brīdinājums par iekārtas darbības apturēšanu



pirms



pēc





Valsts darba  
inspekcija

# Brīdinājums par iekārtas darbības apturēšanu



pirms



pēc



Valsts darba  
inspekcija

# Brīdinājums par iekārtas darbības apturēšanu



pirms



pēc



Valsts darba  
inspekcija

Paldies par uzmanību!